

Västmanlands läns museum
Kulturmiljö Rapport B
2012:B22

Nickebo 2:13

Restaurering av uthus inom ramen för Länsstyrelsens stöd till ekonomibygnader av enklare typ

Antikvarisk medverkan

Nickebo 2:13
Karbenning socken
Västmanlands län

Ia Manbo



Nickebo 2:13
- Restaurering av uthus inom ramen för Länsstyrelsens
stöd till ekonomibyggnader av enklare typ

Antikvarisk medverkan

Nickebo 2:13
Karbenning socken
Västmanlands län

Länsmuseets dnr: VLM 120089

Ia Manbo

Utgivning och distribution:
Västmanlands läns museum
Karlgatan 2, 722 14 Västerås
Tel 021-39 32 22
E-post: lansmuseet@ltv.se
Hemsida: www.vastmanlandslansmuseum.se

© Västmanlands läns museum 2012

Omslagsfoto: Uthuset efter restaurering. Bildnr Vlm_kmvIM-1552.

Foto: Där inget annat anges är fotografier tagna av Ia Manbo, Västmanlands läns museum.

Kartor ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriet. Ärende nr MS2006/01172.

ISSN 1651-7342
ISBN 978-91-86511-50-0

Inledning

Fastigheten Nickebo 2:13 ligger söder om samhället Karbenning några mil öster om Norberg. Bebyggelsen ligger på krönet av en markant höjd. Det aktuella uthusets uppfördes som en komplementbyggnad och flankerar huvudbyggnaden vid infarten till gården, den är genom sin placering viktig som del av gårdsmiljön. Byggnadens kulturhistoriska värde är kopplat till gården som helhet där varje byggnad är betydelsefull.

Fastighetsägaren har sökt bidrag inom ramen för Länsstyrelsen i Västmanlands läns stöd för ekonomibyggnader av enklare typ. Länsstyrelsen beviljade bidrag på 20 000 kr i beslut daterat 2012-03-22, dnr 434-4817-11. För antikvarisk medverkan svarade Västmanlands läns museum genom byggnadsantikvarie Ia Manbo som även sammanställt rapporten.



Utdrag ur digitala fastighetskartan 2004, skala 1:5 000. Den aktuella byggnaden är inringad.

Historik

Byggnaden är uppförd i en sluttning och har en källarvåning under nordvästra delen av huset. Källaren är murad av slagtegel s.k. ”slaggostar”. Över den består stommen av stolpverk och den är uppförd i en och en halv våning. Fasaderna är klädda med liggande dubbelfasspont, rödfärgad, med vita snickerier. Uthuset har flera brädportar, dessa är svarta. Fönstren har två lufter med tre rutor i vardera. Sadeltaket är ett åstak med en slags avvaxlingar i stolpverksskonstruktion på ett par ställen. Över åsarna ligger raftor och på dem är en glespanel spikad. På glespanelen ligger det gamla spåntaket av pärt kvar och över det ligger

tvåkupigt lertegel på läkt. Nocken är täckt mednockpannor. Takutsprånget på gavlarna är inklädda med pärlspont och på takutsprånget längs med fasaderna är enkla brädor fastspikade.

Bostadshuset, det före detta ålderdomshemmet Gamla Hemmet, uppfördes 1905 och förmodligen uppfördes uthuset samtidigt. Byggnaden finns med på Häradsekonomiska kartan från 1905–11.

Byggnadsvårdsåtgärder

Före

Byggnadens tak var inte tätt med takläckage, isärglidna och spruckna samt nedfallna pannor. Taket var i behov av omläggning och komplettering. Rötskador fanns i takutsprånget.



Byggnaden från sydöst före restaurering. Bildnr Vlm_kmvIM-1334.



Byggnadens västra fasad före restaurering. Denna sida var i något sämre skick med nedfallna tegelpannor. Bildnr Vlm_kmvLS-488.




På takutsprånget fanns rötskador på grund av läckage genom taket. Bildnr Vlm_kmvIM-1321.



Nocktäckningen bestod av olika typer av nockpannor och på vissa ställen var den kompletterad med rödlackerad plåt. Bildnr Vlm_kmvIM-1330.

Under

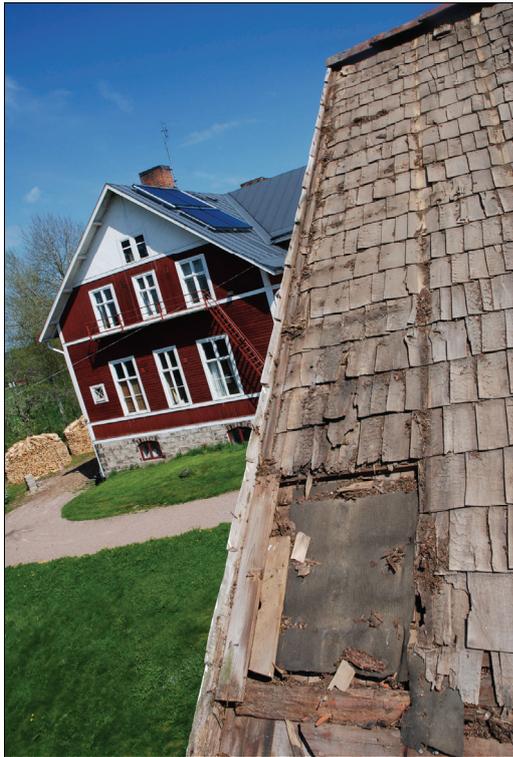

Th: På undertaket fanns sekundära lagningar. Vindskivan är uthuggen efter tegelpannorna. Bildnr Vlm_kmbvIM-1327.

Efter

Det befintliga teglet plockades ned och bedömdes för återanvändning. På hela undertaket lades oljehärdad masonit samt ny läkt ovanpå det gamla pärttaket. Det gamla teglet återanvändes och kompletterades med likvärdigt tegel. Nocktäckningen kompletterades med begagnade pannor. Ny takavvattning av galvaniserad stålplåt med stuprör med skarpa knän. Två vindskivor var så rötskadade att de måste bytas i sin helhet. Vindskivor och takfotsbrädor målades vita med Ottossons linoljefärg. Rötskador i takutsprånget lagades med nya brädor lika befintligt. Dessa målades med röd slamfärg.



Byggnaden från nordöst efter restaurering. Den nya takavvattningen har stuprör med skarpa knän. Bildnr Vlm_kmvIM-1543.



Den västra fasaden efter restaurering. Bildnr Vlm_kmvIM-1549.



Lagningar i takutsprånget målades med röd slamfärg. Vindskivor och takfötter målades med linoljefärg från Ottossons. Bildnr Vlm_kmvIM-1546 och 1550.

Resultat

Restaureringen av uthuset har skett enligt länsstyrelsens beslut och godkänns ur antikvarisk synvinkel.

Administrativa uppgifter

Västmanlands läns museums dnr: VLM 120089

VO Kulturmiljö; projektnr: 3-12-103

Länsstyrelsen dnr: 434-4817-11

Fastighetsbeteckning: Nickebo 2:13

Landskap: Västmanland

Län: Västmanland

Socken: Karbenning

Kommun: Norberg

Ägare-beställare: Neverland-Westin HB
Olof Westin
Majja Neverland
Nickebo 22
738 92 NORBERG

Entreprenör Byggnadsfirma Mats Andersson
Högfors 10 B
738 92 NORBERG
Tele: 070-641 11 71

Antikvarisk medverkan: Västmanlands läns museum
Antikvarisk expert Ia Manbo
Karlskatan 2
722 14 VÄSTERÅS
Tele: 021-39 32 22



– en del av Landstinget Västmanland

Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, 722 14 VÄSTERÅS
Tele: 021-39 32 22 · E-post: lansmuseet@ltv.se
Hemsida: www.vastmanlandslansmuseum.se

ISSN 1651-7342
ISBN 978-91-86511-50-0